

V Praze, 02/07/2025

PROHLÁŠENÍ DOVOZCE

Věc: Alternativní zdroj snímání otáček motoru při měření emisí motoru v diagnostickém programu BOSCH ESI

Zn. vozidla: SSANGYONG REXTON

TYP: YK

KÓD MOTORU: 672.980, 672.960

Sdělujeme, že bylo zjištěno nestandardní chování rozhraní OBD, kdy informace hodnoty otáček v režimu čtení OBD hodnot na PID 0C je čtvrtinová oproti reálnému stavu, přičemž řídicí jednotka poskytuje v diagnostickém programu BOSCH ESI skutečnou plausibilní hodnotu.

Řešením je použití alternativní metody, viz dokument MD ČR Metodický postup měření emisí vozidel ve stanicích měření emisí (SME) ve stanicích technických kontrol (STK) a při technických silničních kontrolách (TSK), Příloha k č. j: 1/2020-150-ORG3/13, kapitola Dílčí postupy bod e) odstavec 5: Pokud není možné snímat otáčky z těchto rozhraní (míněno OBD) zvolí se jiný zdroj snímání otáček a odůvodnění kontrolní technik uvede do poznámky.

Přístroje Bosch nabízí jako alternativní zdroj otáček zvlněné výstupní napětí z alternátoru měřené na svorkách akumulátoru (standardní výbava všech schválených sestav přístrojů) nebo akusticko-vibrační snímač (zvláštní výbava).

S pozdravem

Jindřich Nádvorník

SCC, s.r.o.


SCC, s.r.o.
Antala Staška 1859/34
140 00 Praha 4
IČ: 278 99 411 DIČ: CZ27899411